

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: svarog.pro-solution.ru | эл. почта: svar@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

The logo for Svarog, featuring the word "сварог" in a stylized, bold, black font with a registered trademark symbol (®) to the right.

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

ARCTIC MIG 250 Y (J04)

Руководство по эксплуатации

**Санкт-Петербург
2013**

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Меры предосторожности | 4 |
| 2. Общее описание | 6 |
| 3. Основные характеристики | 6 |
| 4. Электрическая схема | 7 |
| 5. Описание панелей управления | 7 |
| 6. Установка и эксплуатация | 8 |
| 7. Рекомендуемые настройки (справочные) | 11 |
| 8. Рекомендации по эксплуатации | 13 |
| 9. Техническое обслуживание | 14 |
| 10. Устранение неисправностей | 15 |
| 11. Хранение | 16 |
| 12. Транспортировка | 16 |

Благодарим вас за то, что вы выбрали наше сварочное оборудование, созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют полную надежность и простоту в техническом обслуживании.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Настоящим заявляем, что наше оборудование, предназначенное для промышленного и профессионального использования типа MIG-250 Y соответствует директивам 73/23/ЕЕС «Низковольтное оборудование» и 89/336/ЕЕС «Электромагнитическая совместимость», а также Европейскому стандарту EN/IEC60974.

Настоящим заявляем, что на сварочное оборудование предоставляется гарантия сроком на один год с момента покупки.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и разберитесь в нем перед установкой и использованием данного оборудования.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство и не обязана предупреждать об этом заранее.

Внимание!

Перед использованием аппарата внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Не допускается внесение изменений или выполнение каких-либо действий, не предусмотренных данным руководством.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием аппарата, вы можете получить консультацию у специалистов сервисной компании.

Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации аппарата или самостоятельного вмешательства (изменения) конструкции аппарата, а также возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в руководстве или наступления гарантийного и постгарантийного случая.

Данное руководство поставляется в комплекте с аппаратом и должно сопровождать его при продаже и эксплуатации, гарантийном и сервисном обслуживании.

1. Меры предосторожности

При неправильной эксплуатации оборудования процессы сварки и резки представляют собой опасность для сварщика и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной. При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования стандарта ГОСТ 12.3.003–86 «Работы электросварочные. Требования безопасности», а также стандартов ГОСТ 12.1.004–85, ГОСТ 12.1.010–76, ГОСТ 12.3.002–75.

К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации, изучившие его устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.

Перед эксплуатацией оборудования необходимо пройти профессиональную подготовку.

- Используйте для сварки средства индивидуальной защиты, одобренные Государственной инспекцией труда.
- Сварщик должен обладать допуском на осуществление сварочных операций.
- Отключайте аппарат от сети перед проведением технического обслуживания или ремонта.




Электрический ток может быть причиной серьезной травмы и даже смерти.

- Устанавливайте обратный кабель в соответствии с проводимыми работами.
- Заземляйте оборудование в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок и техники безопасности.
- Не касайтесь незащищенных деталей голыми руками. Необходимо осуществлять работу в сухих перчатках или крагах, предназначенных для сварки.
- Сварщик должен держать заготовку на безопасном расстоянии от себя.



Дым и газ могут быть вредны для здоровья.

- Избегайте вдыхания газа, выделяемого при сварке.
- Поддерживайте хорошую вентиляцию рабочего места в процессе сварки с помощью вытяжки или вентиляционного оборудования.

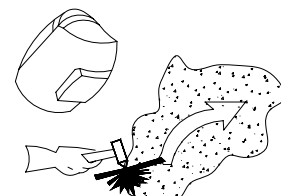


Излучение дуги может быть причиной травмы глаз или ожогов.

- Надевайте специальный сварочный комбинезон, маску и очки для защиты глаз и тела в процессе сварки.
- Пользуйтесь специальными масками или экранами для защиты окружающих.




Неправильная эксплуатация оборудования может вызвать пожар или взрыв.

- Искры от сварки могут быть причиной пожара, поэтому, убедитесь в том, что поблизости нет воспламеняющихся материалов, и уделяйте особое внимание пожарной технике безопасности.
- Рядом должны находиться средства пожаротушения, персонал обязан знать, как ими пользоваться.
- Сварка в воздухонепроницаемых помещениях запрещена.
- Запрещается плавить трубы с помощью этого оборудования.

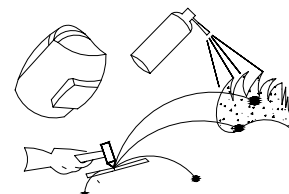

Горячая заготовка может стать причиной серьезных ожогов.

- Не трогайте горячую заготовку голыми руками.
- После продолжительного использования горелки необходимо дать ей остыть.

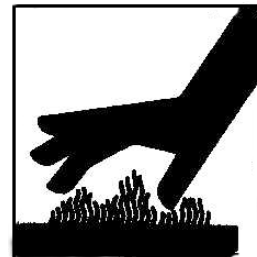

Магнитные поля могут воздействовать на электронный стимулятор сердца.

- Люди с электронными сердечными стимуляторами не должны допускаться в зону сварки до консультации с врачом.



Движущиеся части оборудования могут нанести серьезные травмы.

- Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей оборудования, таких как вентилятор.
- Все дверцы, панели, крышки и другие защитные приспособления должны быть закрыты и находиться на своем месте.



Неисправность оборудования: при возникновении любых трудностей обращайтесь за помощью к профессионалам.

- При возникновении любых трудностей в процессе установки или эксплуатации оборудования обратитесь к соответствующему разделу настоящего руководства.
- Обратитесь в сервисный центр за профессиональной помощью, если вы не можете до конца разобраться в возникшей проблеме, или устранить ее, после прочтения настоящего Руководства.



2. Общее описание

Инверторный сварочный источник ARCTIC MIG 250 Y — это надёжный, современный и удобный аппарат для механизированной сварки в инертных, активных газах и их смесях, а также порошковой проволокой при отрицательных температурах окружающей среды.

Наши аппараты сконструированы и изготовлены на базе надёжных IGBT транзисторов.

При разработке аппаратов инженерами Jasic были применены запатентованные технические решения, которые позволили добиться возможности стабильного функционирования наших аппаратов в любых условиях. Контроль качества сварочного процесса осуществляется цифровой системой управления.


При производстве печатных плат для наших аппаратов используются только оригинальные комплектующие известных европейских производителей Siemens, Toshiba, Philips, Atmel, что гарантирует высокое качество производимого оборудования. Все платы снабжены элементами защиты от перегрева и покрыты защитным составом.

Плавные и точные регулировки параметров позволяют добиться идеального качества сварного шва в любом пространственном положении при сварке.

3. Основные характеристики


| ТИП | ARCTIC MIG 250 Y (J04) |
|--|------------------------|
| Напряжение сети AC, (В) | 3 фазы, 380+15% |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Ток сети, А | 14 |
| Потребляемая мощность, кВт | 9,2 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 50–250 |
| Рабочее напряжение DC, В | 16,5–26,5 |
| ПВ, % | 60 |
| Коэффициент эффективности | 0,85 |
| КПД, % | 85 |
| Тип механизма подачи проволоки | Встроенный |
| Газ после сварки, сек. | 1 |
| Диаметр катушки, мм | 300 |
| Диаметр проволоки, мм | 0,8–1,0 |
| Габаритные размеры аппарата, мм | 510x273x440 |
| Температура эксплуатации | от -30 °С до +40 °С |
| Механизм подачи | Двухроликовый |
| Диаметр роликов (внешний /внутренний), мм | 35/25 |
| Вес, кг | 26,5 |
| Класс изоляции | В |
| Класс защиты | IP23 |

4. Электрическая схема

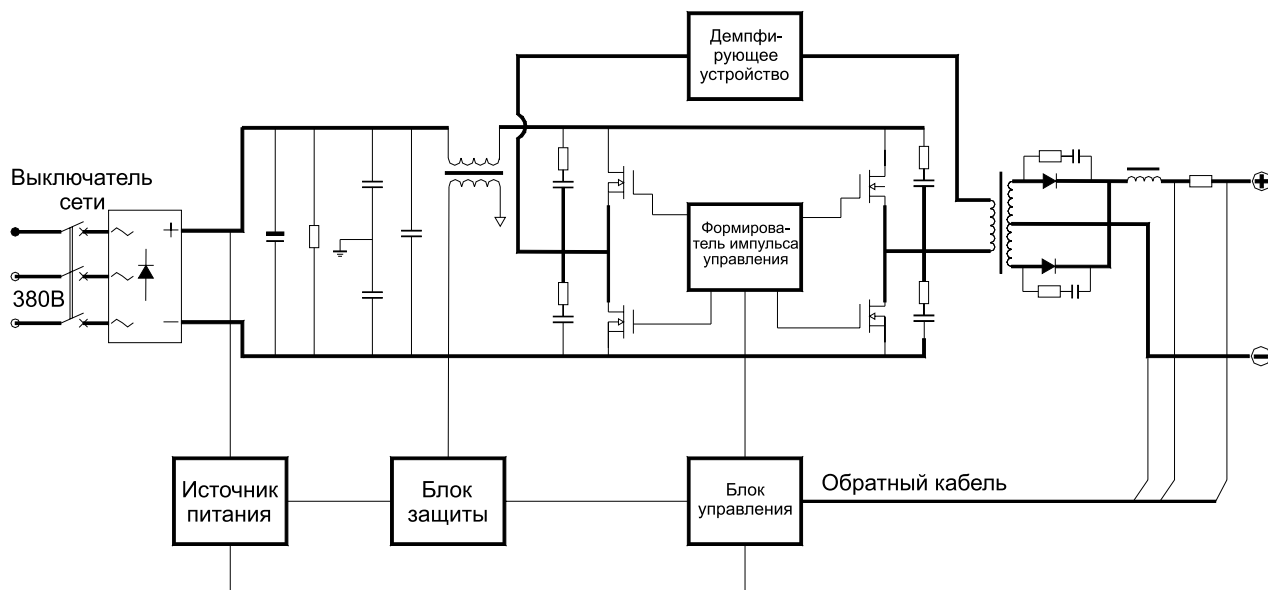


5. Описание панелей управления

5.1. Устройство задней панели

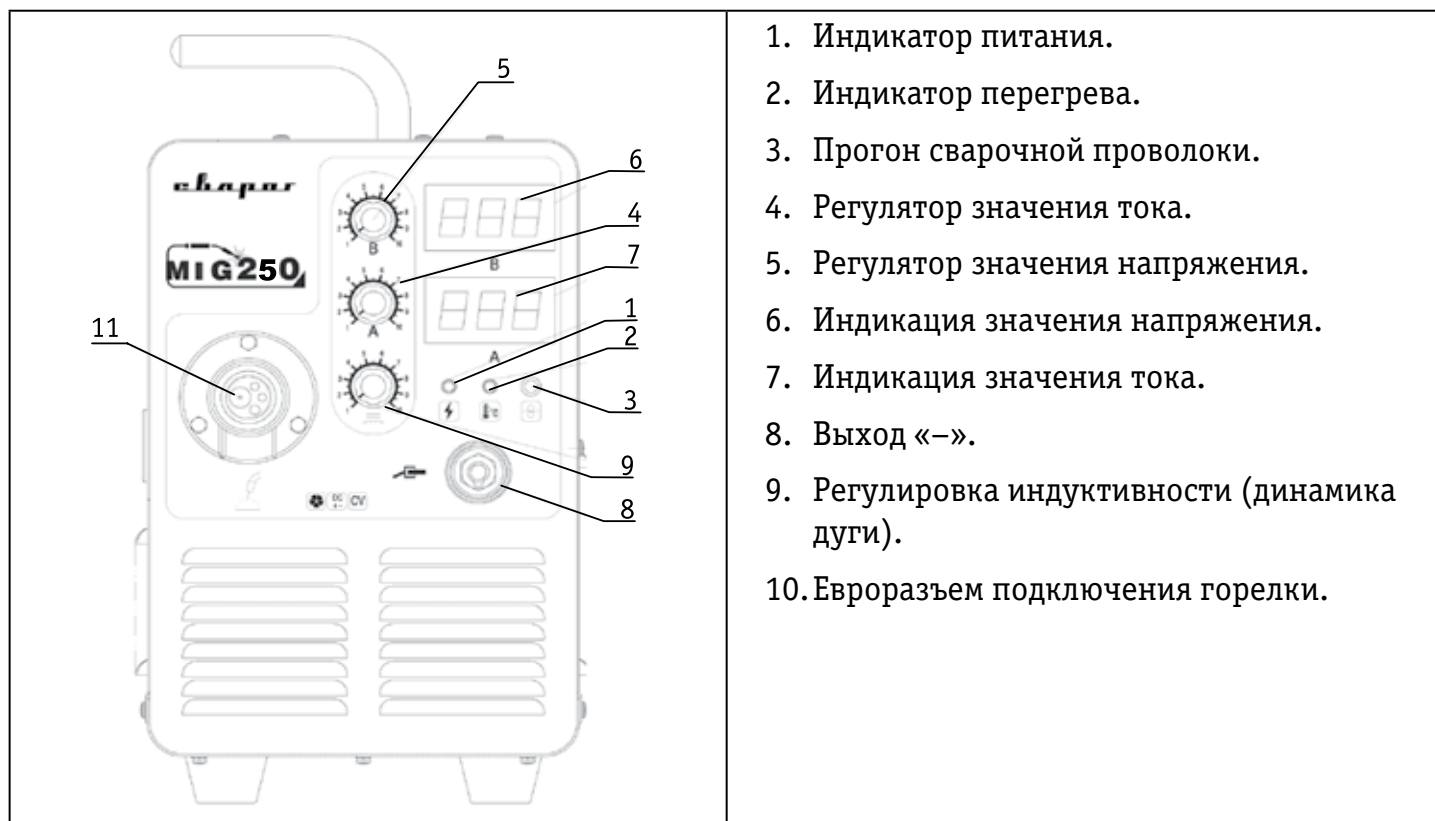

5.1. Устройство передней панели

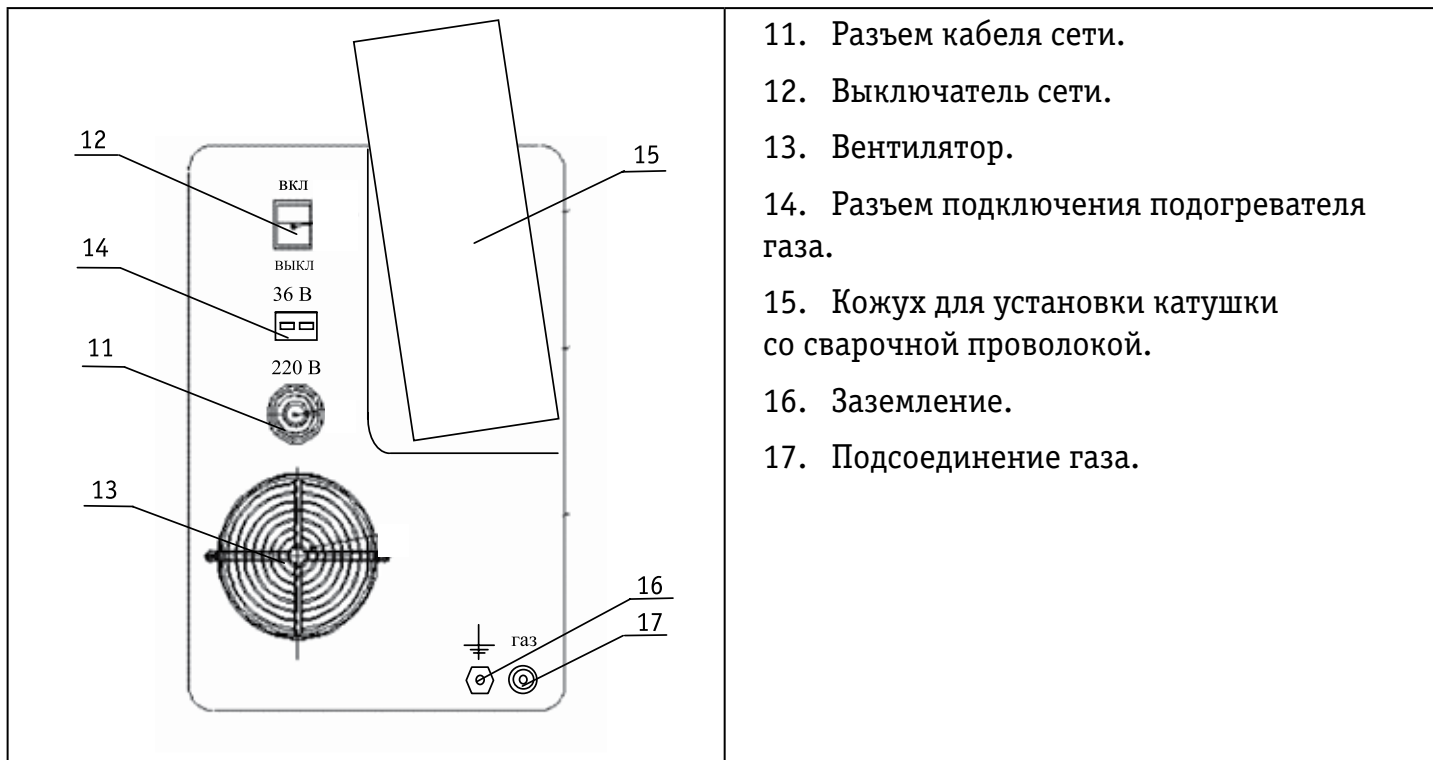

6. Установка и эксплуатация


ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, устанавливайте аппарат только в соответствии с ниже перечисленной последовательностью действий:

- Операции по подсоединению электрических проводов должны проводиться после отключения питания аппарата посредством сетевого выключателя.
- Класс защиты данного оборудования – IP23, поэтому не используйте его в дождь.

6.1. Подсоединение сетевого кабеля.

1. В комплект оборудования входит сетевой кабель. Подсоедините сетевой кабель к электросети с требуемыми параметрами. Аппарат MIG 250 подсоединяется к трехфазной сети переменного тока с напряжением 380 В.
2. Разъем сетевого кабеля должен соответствовать потребляемому току (то есть вилка сетевого кабеля аппарата MIG 250 должна быть рассчитана на силу тока не менее 16 А по каждой фазе) во избежание окисления и перегрева.
3. Используйте мультиметр для проверки соответствия значения напряжения заданному диапазону.
4. Надежно заземлите аппарат специальным кабелем, подсоединяемым к корпусу аппарата.

6.2.1. Установка для сварки в среде защитных газов.


1. Подсоедините разъем кабеля горелки к разъему “

8

аппарата и закрутите по часовой стрелке. В целях оптимизации сварочного процесса, следует использовать обратные кабеля с площадью поперечного сечения 35 мм², 50 мм² для работы на максимальном сварочном токе – 170 А, 250 А соответственно. Площадь поперечного сечения обратного кабеля должна увеличиваться в соответствии с плотностью тока. Рекомендуемое соотношение силы тока и площади поперечного сечения кабеля – 5 А/мм².

3. Установите катушку с проволокой на держатель. Необходимо, чтобы размер канавки проволокоподающего ролика соответствовал диаметру контактного наконечника сварочной горелки и диаметру используемой проволоки. Ослабьте винт прижимного ролика и уложите проволоку в канавку подающего ролика, плотно, но не слишком прижмите ее, а затем пропустите в горелку. Нажмите на кнопку «Подача проволоки», для того чтобы проволока вышла из горелки.
4. Подсоедините газовый шланг, идущий от аппарата к редуктору газового баллона.
5. Присоедините кабель подогревателя газа к соответствующему разъему.

6.2.2. Схема установки.

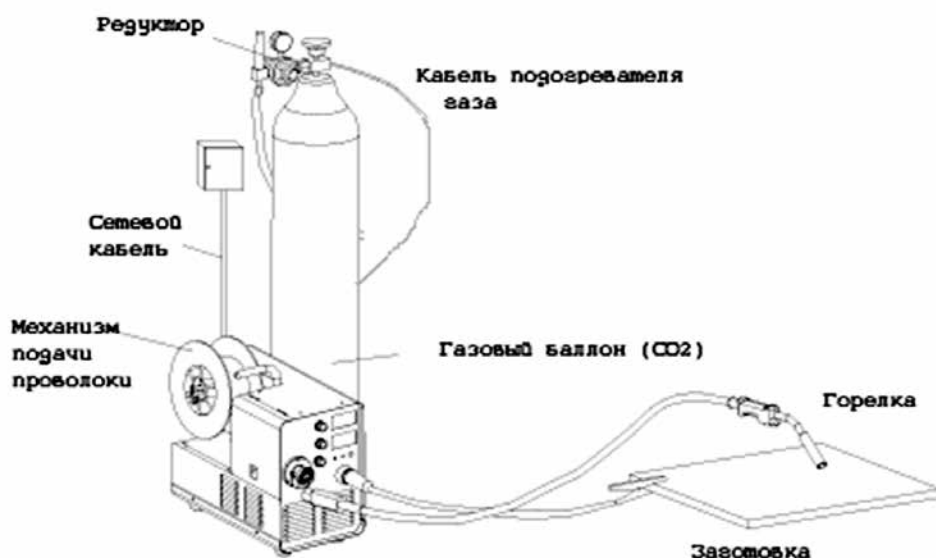

6.2.3. Эксплуатация.

1. После выполнения всех вышеперечисленных шагов по установке аппарата запустите его с помощью выключателя сети на задней панели, заработает встроенный вентилятор. Откройте газовый баллон и поверните кран подачи газа, после этого газ должен начать выходить из горелки. Затем отрегулируйте объем подачи газа на редукторе.

Объем подачи газа должен устанавливаться в первую очередь исходя из соображений эффективности защиты. При сварке внутренних углов эффективность защиты выше, чем при сварке внешних. Для установки основных параметров руководствуйтесь следующими цифрами:

| Режим сварки | Сварка в защитном газе CO ₂ тонкой проволокой | Сварка в защитном газе CO ₂ толстой проволокой | Сварка в защитном газе, с повышенным расходом CO ₂ толстой проволокой |
|--------------------------|--|---|--|
| CO ₂ (Л/мин.) | 5~15 | 15~25 | 25~50 |

2. Установите требуемое значение напряжения и сварочного тока с учетом толщины заготовки и свойств материала.

Значения сварочного тока и напряжения непосредственно влияют на стабильность, качество и эффективность сварки. Чтобы достигнуть хорошего качества сварочного шва, значения тока и напряжения должны быть оптимальными. Установку параметров сварки следует производить в соответствии с диаметром проволоки, катетом шва, глубиной проплавления металла и требованиями к качеству конечного продукта. Руководствуйтесь нижеприведенной таблицей для установки режима сварки в соответствии с различными рабочими условиями. Диапазоны значений сварочного тока и напряжения при мелкокапельном и крупнокапельном переносах:

| Диаметр проволоки, мм | Мелкокапельный перенос | | Крупнокапельный перенос | |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | Ток, А | Напряжение, В | Ток, А | Напряжение, В |
| 0,6 | 40~70 | 17~19 | 160~400 | 25~38 |
| 0,8 | 60~100 | 18~19 | 200~500 | 26~40 |
| 1,0 | 80~120 | 18~21 | 200~600 | 27~40 |
| 1,2 | 100~150 | 19~23 | 300~700 | 28~42 |
| 1,6 | 140~200 | 20~24 | 500~800 | 32~44 |

Требуемое качество и эффективность сварки должны быть приняты в расчет при выборе скорости сварки. При увеличении скорости ослабляется эффективность защиты и провар материала заготовки, вследствие чего качество шва ухудшается. При слишком медленной скорости сварки увеличивается опасность прожога заготовки, что опять же отражается на качестве шва. На практике скорость сварки не должна превышать 30 м/час.

3. Установите требуемое значение индуктивности, чтобы получить нужную жесткость дуги.
4. Отрегулируйте длину вылета проволоки в наконечнике после сварки с помощью соответствующего регулятора времени заварки кратера во внутренней панели в зависимости от конкретной задачи.
5. Нажмите кнопку на горелке для начала работы.
6. Отключите подачу защитного газа через 3 сек. после гашения дуги.

6.3. Индикаторы защиты на передней панели.

Перегрев




Если индикатор перегрева загорается в процессе сварки, это означает, что аппарат слишком долго находится в рабочем режиме, поэтому процесс сварки прерывается. В этом случае нет необходимости выключать оборудование, нужно просто подождать, пока погаснет светодиод перегрева, тогда сварка может быть продолжена.

7. Рекомендуемые настройки (справочные)


Значения сварочного тока и напряжения непосредственно влияют на стабильность, качество и эффективность сварки. Чтобы достигнуть хорошего качества сварочного шва, значения тока и напряжения должны быть оптимальными. В обычных условиях установку параметров сварки следует производить в соответствии с диаметром проволоки, катетом шва, глубиной проплавления металла и требованиями к качеству конечного продукта. Руководствуйтесь нижеприведенными параметрами.

Параметры для сварки в стык (Пожалуйста, изучите приведенные ниже цифры)

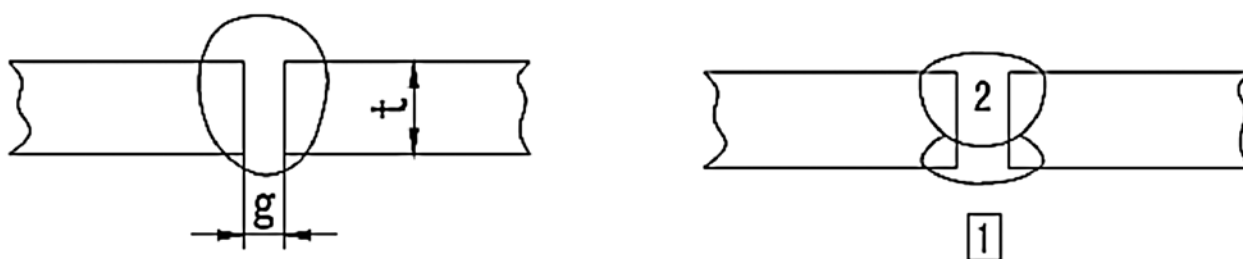


| Толщина листа, t, мм | Зазор, g, мм | Диаметр проволоки, мм | Сварочный ток, А | Рабочее напряжение, В | Скорость сварки, см/мин. | Объем подачи газа (Л/мин.) |
|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 0,8 | 0 | 0,8~0,9 | 60~70 | 16~16,5 | 50~60 | 10 |
| 1,0 | 0 | 0,8~0,9 | 75~85 | 17~17,5 | 50~60 | 10~15 |
| 1,2 | 0 | 1,0 | 70~80 | 17~18 | 45~55 | 10 |
| 1,6 | 0 | 1,0 | 80~100 | 18~19 | 45~55 | 10~15 |
| 2,0 | 0~0,5 | 1,0 | 100~110 | 19~20 | 40~55 | 10~15 |
| 2,3 | 0,5~1,0 | 1,0 или 1,2 | 110~130 | 19~20 | 50~55 | 10~15 |
| 3,2 | 1,0~1,2 | 1,0 или 1,2 | 130~150 | 19~21 | 40~50 | 10~15 |
| 4,5 | 1,2~1,5 | 1,2 | 150~170 | 21~23 | 40~50 | 10~15 |

**Параметры для сварки плоских угловых швов
(Пожалуйста, изучите приведенные ниже цифры)**

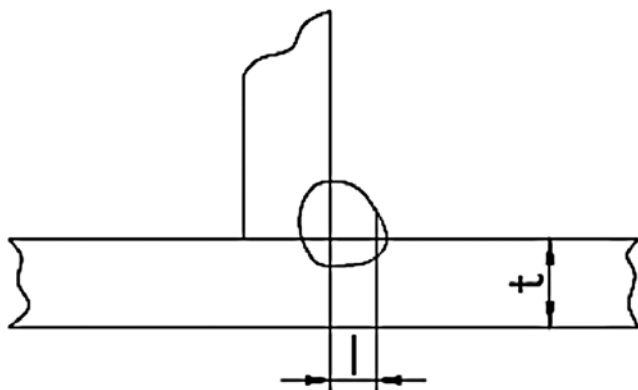


| Толщина листа, t , мм | Катет шва, I , мм | Диаметр проволоки, мм | Сварочный ток, А | Рабочее напряжение, В | Скорость сварки, см/мин. | Объем подачи газа (Л/мин.) |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1,0 | 2,5~3,0 | 0,8~0,9 | 70~80 | 17~18 | 50~60 | 10~15 |
| 1,2 | 2,5~3,0 | 1,0 | 70~100 | 18~19 | 50~60 | 10~15 |
| 1,6 | 2,5~3,0 | 1,0~1,2 | 90~120 | 18~20 | 50~60 | 10~15 |
| 2,0 | 3,0~3,5 | 1,0~1,2 | 100~130 | 19~20 | 50~60 | 10~20 |
| 2,3 | 2,5~3,0 | 1,0~1,2 | 120~140 | 19~21 | 50~60 | 10~20 |
| 3,2 | 3,0~4,0 | 1,0~1,2 | 130~170 | 19~21 | 45~55 | 10~20 |
| 4,5 | 4,0~4,5 | 1,2 | 190~230 | 22~24 | 45~55 | 10~20 |

**Параметры для сварки угловых швов в вертикальном положении
(Пожалуйста, изучите приведенные ниже цифры)**

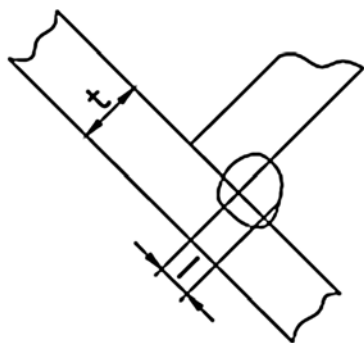

| Толщина листа, t , мм | Катет шва, I , мм | Диаметр проволоки, мм | Сварочный ток, А | Рабочее напряжение, В | Скорость сварки, см/мин. | Объем подачи газа (Л/мин.) |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1,2 | 2,5~3,0 | 1,0 | 70~100 | 18~19 | 50~60 | 10~15 |
| 1,6 | 2,5~3,0 | 1,0~1,2 | 90~120 | 18~20 | 50~60 | 10~15 |
| 2,0 | 3,0~3,5 | 1,0~1,2 | 100~130 | 19~20 | 50~60 | 10~20 |
| 2,3 | 3,0~3,5 | 1,0~1,2 | 120~140 | 19~21 | 50~60 | 10~20 |
| 3,2 | 3,0~4,0 | 1,0~1,2 | 130~170 | 22~22 | 45~55 | 10~20 |
| 4,5 | 4,0~4,5 | 1,2 | 200~250 | 23~26 | 45~55 | 10~20 |

Параметры для сварки внахлест (Пожалуйста, изучите приведенные ниже цифры)

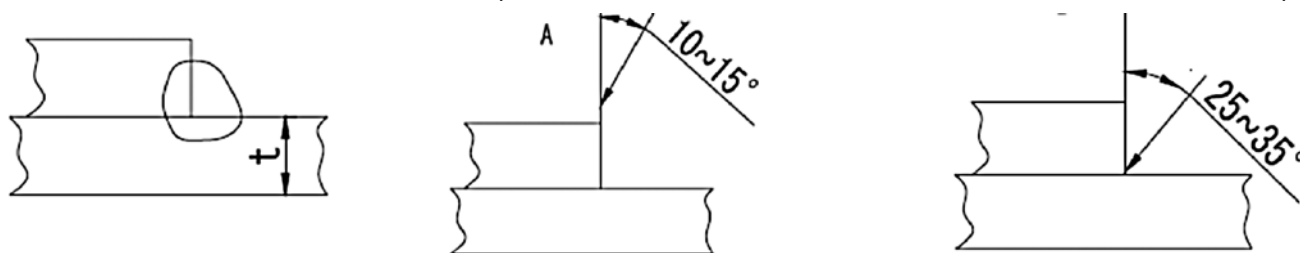

| Толщина листа, t, мм | Позиция сварки | Диаметр проволоки, мм | Сварочный ток, А | Рабочее напряжение, В | Скорость сварки, см/мин. | Объем подачи газа (Л/мин) |
|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 0,8 | А | 0,8~0,9 | 60~70 | 16~17 | 40~45 | 10~15 |
| 1,2 | А | 1,0 | 80~100 | 18~19 | 45~55 | 10~15 |
| 1,6 | А | 1,0~1,2 | 100~120 | 18~20 | 45~55 | 10~15 |
| 2,0 | А или Б | 1,0~1,2 | 100~130 | 18~20 | 45~55 | 15~20 |
| 2,3 | Б | 1,0~1,2 | 120~140 | 19~21 | 45~50 | 15~20 |
| 3,2 | Б | 1,0~1,2 | 130~160 | 19~22 | 45~50 | 15~20 |
| 4,5 | Б | 1,2 | 150~200 | 21~24 | 40~45 | 15~20 |

8. Рекомендации по эксплуатации

8.1. Рабочее место.

- Сварка должна производиться в сухих помещениях с влажностью воздуха не более 90%.
- Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Не проводите сварочные работы на открытом воздухе, в местах, незащищенных от воздействия прямых солнечных лучей и дождя, не допускайте попадания воды внутрь аппарата.
- Сварка в пыльных местах и в местах, где присутствуют едкие химические газы, запрещена.
- Сварка в среде защитных газов в местах с сильным воздушным потоком запрещена.

8.2. Хорошая вентиляция.

- Сварщик должен убедиться в том, что вентиляционные решетки аппарата открыты.
- Свободная зона вокруг оборудования должна быть не менее 30 см. Хорошая вентиляция – одно из наиболее важных условий для нормальной работы и продления срока службы аппарата.

8.3. Чрезмерный уровень сетевого напряжения недопустим.

- Если уровень напряжения выходит за допустимые пределы, это может привести к поломке оборудования, поэтому обращайте внимание на изменение напряжения. При возникновении чрезмерного сетевого напряжения сразу же прекращайте сварку и выключайте аппарат.

8.4. Эксплуатация аппарата при перегрузке запрещена.

- При выбранном значении максимального тока нагрузки необходимо соблюдать ПВ%. Превышение ПВ% недопустимо.
- Чрезмерное увеличение тока сильно сокращает срок службы оборудования, а также может

быть причиной выхода оборудования из строя.

8.5. Защита от перегрева.

- Защита от перегрева срабатывает, если имеет место перегрузка оборудования из-за слишком долгого времени сварки, тогда происходит самопроизвольное отключение аппарата. В этом случае нет необходимости заново включать аппарат, необходимо просто подождать, когда погаснет светодиод перегрева и можно продолжать сварку.

9. Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ: Для выполнения технического обслуживания требуется обладать профессиональными знаниями в области электрики и знать правила техники безопасности. Специалисты должны иметь допуск к проведению таких работ, подтверждаемый специальным сертификатом. Убедитесь в том, что сетевой кабель отключен от сети перед вскрытием сварочного аппарата.

1. Периодически проверяйте все соединения аппарата (особенно разъемы). Затягивайте неплотные соединения. Если имеет место окисление контактов, удалите его с помощью наждачной бумаги и подсоедините провода снова.
2. Не подносите руки, волосы и инструменты близко к подвижным частям аппарата, таким как вентиляторы, во избежание травм и поломок оборудования.
3. Регулярно удаляйте пыль с помощью чистого и сухого сжатого воздуха. Если оборудование находится в сильно загазованной и загрязненной атмосфере, то его чистка должна производиться ежедневно. Давление сжатого воздуха должно быть уменьшено до величины, безопасной для мелких деталей данного оборудования.
4. Не допускайте попадания в аппарат капель дождя, воды и пара. Если же вода все-таки попала внутрь, вытрите ее насухо и проверьте изоляцию (как в самом соединении, так и между разъемом и корпусом) с помощью меггера. Только в случае отсутствия каких-либо аномальных явлений сварка может быть продолжена.
5. Периодически проверяйте целостность изоляции всех кабелей. Если изоляция повреждена, заизолируйте место повреждения или замените кабель.
6. Периодически проверяйте газовый шланг на наличие трещин. В случае их обнаружения замените шланг.
7. Если оборудование не используется в течение длительного времени, храните его в оригинальной упаковке в сухом месте.

10. Устранение неисправностей

Диагностика и устранение мелких неисправностей.

| Неисправность | Причина и методы устранения |
|---|---|
| Горит светодиод защиты. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, соответствуют ли величина сварочного тока и время сварки параметрам, приведенным в руководстве по эксплуатации. 2. Убедитесь в том, что вентилятор работает в процессе сварки. Если вентилятор не работает, убедитесь, что на аппарат подается напряжение 230В. Если с питанием все в порядке, проверьте вентилятор. В случае, если ток не поступает на аппарат, проверьте подсоединение сетевого кабеля. 3. При повреждении термодатчика – замените его. |
| Не горит светодиод сети, ток не поступает на дугу. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, работает ли вентилятор, если не работает, значит – неплотное подсоединение сетевого кабеля. 2. Если вентилятор работает, значит, что плата управления повреждена. |
| Кнопка на сварочной горелке не работает, а светодиод защиты выключен. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте подключение кнопки на сварочной горелке. 2. Проверьте подсоединение сварочной горелки к соответствующему разъему. 3. Плата управления повреждена. |
| При нажатии соответствующей кнопки на сварочной горелке проволока подается, но ток не поступает на дугу, а светодиод защиты не горит. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте плотность подсоединения обратного кабеля. 2. Проверьте, не повреждена ли сварочная горелка. 3. Плата управления повреждена. |
| При нажатии соответствующей кнопки на сварочной горелке для подачи газа ток подается на дугу, но не осуществляется подача проволоки. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте на наличие повреждений механизма подачи проволоки. 2. Проверьте на наличие повреждений сварочной горелки. 3. Плата управления повреждена. |
| При нажатии кнопки на сварочной горелке можно осуществить сварку, нельзя отрегулировать уровень напряжения. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте на наличие повреждений обратного кабеля напряжения. 2. Плата управления повреждена. |
| Перепады сварочного тока. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте правильность давления на проволоку на механизме подачи проволоки. 2. Проверьте, соответствует ли диаметр сварочной проволоки диаметру канавки проволокоподающего ролика. 3. Проверьте, не изношен ли контактный наконечник сварочной горелки. Если да, то замените его и закрутите до упора. 4. Проверьте качество сварочной проволоки. |
| Эффект защиты наплавленного шва снижается в конце сварки. | <ol style="list-style-type: none"> 1. После окончания сварки не убирайте сразу горелку, тогда защитный газ сможет полностью покрыть горячий наплавленный шов. 2. Увеличьте время подачи газа после сварки и свяжитесь с нашей компанией. |

11. Хранение

11.1. Полуавтомат в упаковке изготовителя следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 40 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 90% при температуре плюс 20 °С.

11.2. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

11.3. Полуавтомат перед закладкой на длительное хранение должен быть законсервирован.

12. Транспортировка

12.1. Аппарат может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

12.2. Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

– температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 °С;

– относительная влажность воздуха до 90% при температуре плюс 20 °С.

12.3. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с полуавтоматом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

12.4. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным полуавтоматом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием изделия **ВНИМАТЕЛЬНО** изучить раздел «Меры безопасности» данного руководства.

Данное руководство является неотъемлемой частью аппарата и должно сопровождать его при изменении местоположения или перепродаже. Пользователь оборудования всегда отвечает за сохранность и разборчивость данного руководства. Компания ООО «Инсварком» оставляет за собой право изменения содержания руководства в любое время без предварительного уведомления.